## 중대산업사고속보(2011.9.7) KOSHA-CCPS-201103

본 속보는 국내에서 발생한 중대산업사고에 대하여 기술적인 문제점을 분석하고 그 방지대책을 수립하여 동종사고의 재발방지를 위하여 관련 사업장에 무료로 배포하고 있습니다.

금번에는 구미에서 발생한 화재사고 사례를 요약하여 배부하오니 근로자들에게 충분히 교육·홍보하여 더 이상의 동종사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

| 기술자. | 로====사고사려 |     |
|------|-----------|-----|
|      |           | · · |

# 건조기 폭발·화재 사고

## 1. 사고개요

- 2011년 8월 0일(토) 경북 구미시 공단동 소재 (주)00케미칼 합섬1공장 기술연 구소에서 UHMPE를 이용한 초고강력 폴리에틸렌 섬유(이하 "PE 섬유"라 한 다) 제조공정을 시험운전 중 헵탄(heptane) 건조설비인 건조기(Drying Chamber)에서 폭발·화재가 발생하여 기술연구소 소속 직원 7명이 사상(사망 5 명, 부상 2명)하고, 건물벽체, 추출 및 건조기(Extraction & Drying Chamber) 등 관련설비가 전파된 사고
  - ※ UHMPE(Ultra High Molecular weight Polyethylene) : 초고분자량 폴리에틸렌

## 2. 사고발생 설비 및 물질


□ 사고발생설비

| Item No. | 설비명    | 명세                        | 주요재질  | 전기용량<br>(kW) |
|----------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 00-001   | 건조기 1단 | Size: W2600×L1800×H2200mm | SS400 | 2.2×2        |
| 00-002   | 건조기 2단 | Size: W2600×L1800×H2200mm | SS400 | 2.2×2        |
| 00-003   | 건조기 3단 | Size: W2600×L1800×H2200mm | SS400 | 2.2×2        |
| 00-004   | 건조기 4단 | Size: W2600×L1800×H2200mm | SS400 | 2.2×2        |


## □ 사고발생물질

|          | 물질명   | CAS No.        | 함유량   | 폭발범위<br>(%) | 인화점<br>(℃) | 발화점<br>(°C) | 비고          |
|----------|---|----------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|
|          | n-Heptane                                       | 142-82-5       |       |             |            |             |             |
|          | 2.3-Dimethylpentan<br>e                         | 565-59-3       | 5~10  |             |            |             |             |
| 헵탄       | 3-Ethylpentane                                  | 617-78-7       | 1~5   | 1.1~6.6     | -4         | 285         | 최소점화 에너지    |
| (제품명)    | 2-Methylhexane                                  | 591-76-4       | 17~22 |             | 4          | 200         | 0.24mJ@3.4% |
|          | 3-Methylhexane                                  | 589-34-4       | 27~32 |             |            |             |             |
|          | Methylcyclopentane                              | 96-37-7        | 5~10  |             |            |             |             |
| (Ultra 1 | UHMPE<br>High Molecular Weight<br>Polyethylene) | 9002-88-       |       | 해당<br>없음    | 해당<br>없음   | 350         |             |
|          | Wax   | 64742-54<br>-7 | _     | 해당<br>없음    | ≥250       | 해당<br>없음    |             |

## 3. 사고 발생 공정

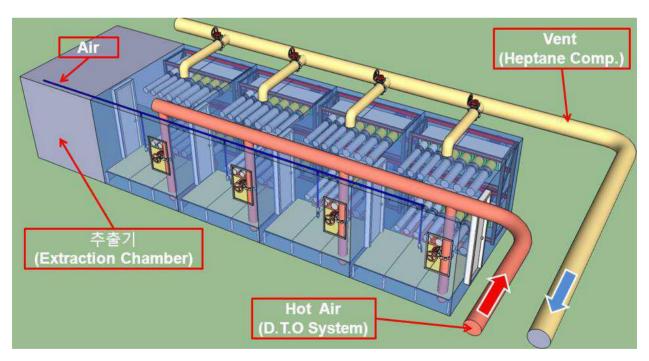


[그림 1] 건조기 개략도 (상부)

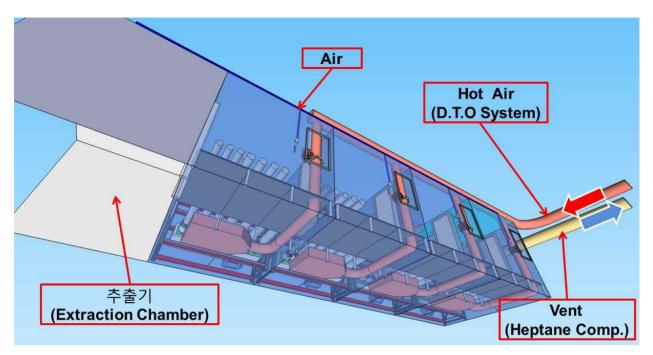

[그림 2] 건조기 개략도(하부)

※ D.T.O(Direct Thermal Oxidizer) System: 추출기, 건조기로부터 발생하는 햅탄 중 액화되지 않은 유증기를 연소시켜 제거하며, 발생한 연소열을 이용하여 Fresh Air의 열원으로 사용하는 환경처리설비

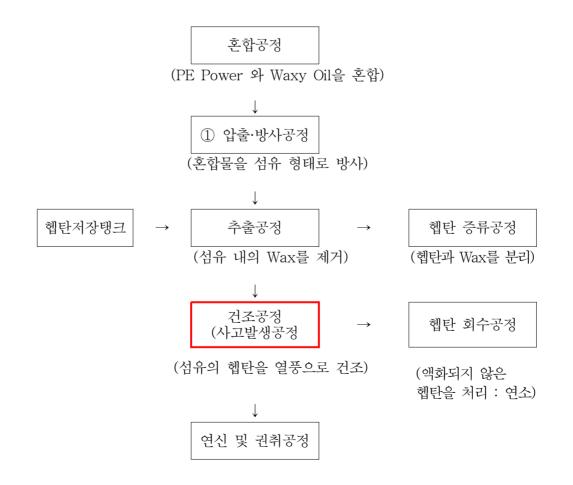

### 4. 사고 발생과정

#### ○ 2011년 8월 0일(금)

- 10:30경 : 헵탄 유증기 처리 설비인 DTO 설비 주위에서 냄새가 발생하여 DTO 가동을 중지함.
- 13:00 ~ 17:00경 : 기술연구소 근로자들은 공정가동 중지 동안 추출기 내부 청소 및 내부의 가이드 피치 조정 작업을 실시함.

#### ○ 2011년 8월 0일 (토)[사고당일]

- 07:00경 : 교대조 출근 후 혼합기에 원료인 초고분자량 폴리에틸렌(PE Power) 과 왁스(Wax)를 투입하여 혼합작업(Gelation작업)을 실시함.
  - \* 원료투입에서 Gel작업 완료까지 약 3시간30분 ~ 4시간 소요
- 10:00경 : 옥외에 위치하고 있는 환경처리설비인 DTO를 가동함.
- 10:30경 : PE Gel 공급탱크 후단의 이송펌프(Gear Pump)를 통해 PE Gel을 압출기 전단으로 이송하고, 건조기 내부에 헵탄 공급이 이루어짐.
- 11:00경 : 압출기에서 가압펌프(Booster Pump)를 거쳐 방사빔(Spin Beam)까지 1차 방사를 시작하였으나 가압펌프에서 소음이 나고 방사가 원활하게 되지 않는 것을 확인함.
- 11:15경 : 추출기 전단의 압출 및 방사공정을 정지한 후 방사 문제점을 확인 후 방사 작업 온도를 승온함.
- 12:00경 : 압출 및 방사공정을 재가동하여 방사작업을 실시함.
- 12:40경 : 방사된 실을 냉각시키기 위해 냉각조의 롤에 실걸이 작업을 실시함.
- 13:00 ~ 13:05경 : 추출기의 리드선과 방사된 실과의 연결 작업을 실시하고 추출기 및 건조기의 롤 가동을 시작함
  - ※ 추출기 내부 헵탄과 건조기 내부 건조공기는 10:30분경부터 계속 공급 되고 있었음.
- 13:31경 : 조정실에 근무하고 있던 직원이 '평' 소리가 나서 문제가 발생하 였음을 인지

### 4. 사고발생 워인

#### ○ 표준안전운전절차 미준수

- 해당공정의 공정안전보고서 내용 중 안전운전표준서에 헵탄 농도가 폭발하한 (1.1vol%) 이상일 경우 건조기 내 출입을 금하도록 되어 있으나 사고 당시 공정운전 중 헵탄 농도가 폭발하한 이상인 상태에서 근로자가 내부로 들어감.

#### ○ 건조기 내부 부속설비 설치 부적절

- 건조기 정상 가동시에는 내부에 상시 헵탄 유증기가 존재하여 폭발분위기를 형성할 수 있으므로 내부의 헵탄 농도를 확인할 수 있는 농도계 등을 설치 하여 실시간으로 확인할 수 있도록 하여야 하나, 건조기 내부 농도확인이 가 능한 설비가 설치되어 있지 않으며, 이동식 가연성 가스검지기를 사용하여 건조기 내부의 폭발위험 분위기 형성 여부를 확인한다 하여도 측정을 위해 서는 헵탄 유증기가 체류하고 있는 건조기 내부에 들어가 측정을 하여야 하 는 문제점이 있음.

#### ○ 정전기 대전방지조치 미흡

- 건조기 내부 출입시 제전복 및 제전화 등을 착용하고 출입하거나 제전봉을 설치하여 출입전 정전기를 제거한 후 출입을 할 수 있도록 하여야 하나 이러한 설비가 갖추어져 있지 않으며 일반 작업복을 착용

#### ○ 건조기 구조적 문제

- 건조기 측면 및 전면이 상부와 동일한 재질(SS400) 및 두께(3 mm)로 되어 있으며 건조기 상부로부터 약 90 cm 위에는 철판으로 된 중 3층의 건물 바닥이 위치하여 폭발시 발생하는 과압을 안전하게 해소할 수 없는 구조임.

#### ○ 폭발·화재 발생시 즉시 대피 미실시

- 폭발 또는 화재에 의한 산업재해발생의 급박한 위험이 있는 때에는 즉시 작업을 중지하고 공장 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 하나 1차 폭발이발생한 후 공정조치는 이루어졌으나 근로자에 대한 즉시 대피 조치가 이루어지지 못함.

## 5. 사고예방대책

#### ○ 표준안전운전절차 준수

- 공정안전보고서의 안전운전표준서 주의사항에 제시된 "헵탄 농도가 폭발하 한(1.1 vol%) 이상 시 건조기 내부 출입을 절대 금지"를 준수하도록 하고 이를 위해 관리감독을 강화하는 한편 이에 대한 근로자 교육을 철저히 하여야 함.

#### ○ 건조기 내부 부속설비 개선

- 건조기 각 단별 농도를 외부에서 확인 할 수 있는 시료채취 배관 등을 설치하여 주기적인 확인을 통하여 건조기 운전 중 내부의 농도을 확인을 할 수 있도록 하고, 건조기 내부 작업이 발생할 경우에는 출입전에 농도를 반드시확인하여 폭발하한계의 25% 이하일 경우에만 출입할 수 있도록 하고 이를 안전운전표준서의 주의사항에 반영하도록 함.

#### ○ 점화원 관리

- 정전기로 인한 화재·폭발의 위험성이 있는 장소에는 제전복, 제전화, 제전장 갑을 비치하여 내부 출입시 필히 착용하도록 하고, 제전봉을 설치하여 출입 전 인체에 대전된 정전기를 제거한 후 출입을 할 수 있도록 하여야 함.

#### ○ 건조기 구조 개선

- 건조설비는 폭발 발생시 과압을 해소할 수 있도록 상부를 가벼운 구조로 하고 측벽은 견조한 구조로 제작하고, 폭압방산구 설치 시 건조기 각 단별로 설치하여 폭발시 발생한 과압이 안전하게 배출될 수 있도록 하여야 함.
- 또한, 건조설비는 가급적 독립된 단층건물이나 건물의 최상측에 설치하고 상 부가 막히지 않도록 하여 과압을 안전하게 해소할 수 있도록 하여야 함.

#### ○ 폭발·화재 발생시 즉시 대피 실시

- 폭발 또는 화재에 의한 산업재해발생의 급박한 위험이 있는 때에는 즉시 작업을 중지하고 공장 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 하며, 이를 위하여주기적인 비상조치 훈련을 실시하여야 함.

# [관 련 사 진]



사진 1

사고발생 공정동 내부 전경



사진 2

폭발압에 의해 외부로 휜 건조기(1단) 측면 벽



사진 3

건조기 2단 건조공기 투입구 및 폭발압으로 파손된 롤



사진 4

건조기 (4단) 출입구

## ※ 정전기에 의한 화재·폭발 필요조건

물체의 정전용량 및 대전전압에 따른 점화에너지를 구하는 식은 다음과 같음.

$$\xi_{\min} = \frac{1}{2} CV^2 (J)$$
 -----(1)

여기서  $\xi_{\min}$ = 최소점화에너지 (J)

C = 정전용량 (F)

V = 대전전압 (V)

(1) 식으로부터 인체(정전용량 : 300 pF)로부터 방출되는 정전기에 의해 헵탄 이 점화되는 데에 필요한 최소 대전전압(V)을 구하면 1,265 V이며, 이정도 의 값은 비닐바닥을 걸어갈 때 발생할 수 있는 전압임.

<물체가 갖는 정전용량의 개략치>

| 종류                                      | 정전용량 (pF) |  |  |
|---|-----------|--|--|
| Single screw                            | ~1        |  |  |
| Bolt                                    | ~1        |  |  |
| Flange(nominal size 100 mm)             | ~10       |  |  |
| Shovel                                  | 20        |  |  |
| Small container(50 ℓ)                   | 10-100    |  |  |
| Funnel                                  | 10-100    |  |  |
| Person                                  | 300       |  |  |
| Insulated individual                    | 100-300   |  |  |
| Drum(200 ℓ)                             | 100-300   |  |  |
| Road tanker                             | 1000      |  |  |
| Large containers, reactors              | 100-1000  |  |  |
| Rail tanker ~1000                       |           |  |  |
| * 출처 : 정전기안전, 김두현 외 4인, 동화기연, 2001. 그 외 |           |  |  |

#### <습도와 대전전압 예>

|                              | 정전기 전압(V)       |                 |  |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 정전하가 발생되는 경우                 | 10~20%의<br>상대습도 | 65~90%의<br>상대습도 |  |
| · 카페트를 걸어갈 때                 | 35,000          | 1,500           |  |
| · 비닐 바닥을 걸어갈 때               | 12,000          | 250             |  |
| ·사람이 벤치에 앉아있을 때              | 6,000           | 100             |  |
| · 작업지시서를 보기 위해서 비닐 포장을 개봉할 때 | 7,000           | 600             |  |
| ·벤치에서 폴리에틸렌 백을 주워들 때         | 20,000          | 1,200           |  |
| • 폴리우레탄 폼으로 덧대어진 의자에 앉을 때    | 18,000          | 1,500           |  |