


교량 코핑 거푸집(COPING FORM) 해체 작업 중 떨어짐

공 사 명	고속국도 00~00간 건설공사	발생일시	2019.04.16.(화) 08:30분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경상남도 창원군	공사규모	총연장 6.88km 교량18개소
재해개요	○ '19.04.16.(화) 08:30분경 경남 창원군 영산면 소재 OO중공업(주)가 시공하는 『고속국도 제OO호선 00~00간 건설공사(제O공구)』 현장에서 ○ 협력업체 OO개발(주) 소속 피재자(OOO, 29세, 태국, 형틀공)가 봉산2교 P2(구미방향) 코핑 상부에서 이동식 크레인(110ton)에 매단 좌측 코핑 거푸집 해체 작업 중, 우측 코핑 거푸집이 탈락되면서 높이 약 17.4m에서 떨어져 사망한 재해임		

재 해 상 황 도

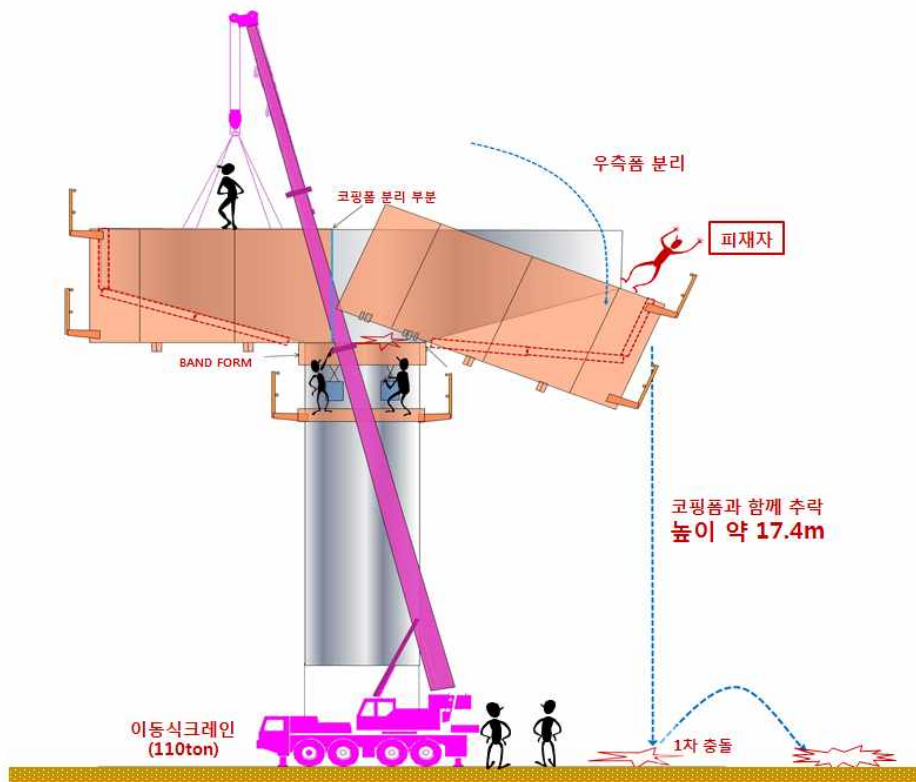

안전대책

- 구체적인 작업계획서 작성 및 준수
 - 교량의 코핑거푸집 해체 작업 시 작업방법 및 순서, 부재의 낙하 방지, 근로자의 추락 위험 방지 등을 위한 내용이 포함된 작업계획서를 구체적으로 작성하고 준수하여야 함.
- 작업발판 일체형 거푸집의 안전조치 철저
 - 코핑거푸집 해체 작업 시 거푸집 부재의 연결 및 지지재의 이상 유무를 확인하고 코핑거푸집을 인양 장비에 매단 후에 작업 실시하여야 함.



재해발생 현장 전경



떨어진 코핑거푸집(COPING FORM)