


## 공장 지붕 도장공사 작업 중 추락하여 1명 사망

|       |                                                                                                                                                                                                |      |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 공 사 명 | (O)OO 공장 지붕 및 사무실 옥상 도장공사                                                                                                                                                                      | 발생일시 | 2023.4.4(화) 16:17경 |
| 재해형태  | 추락                                                                                                                                                                                             | 재해정도 | 사망 1명              |
| 소 재 지 | 전라북도 익산시                                                                                                                                                                                       | 공사규모 | 공장1개동,사무동1개동       |
| 재해개요  | 2023. 4. 4(화) 16:17경 전북 익산시 소재 「(O)OO공장 지붕 및 사무실 옥상 도장공사」 현장에서 공장지붕 녹막이 도장작업을 하던 재해자 (남,46세)가 페인트 자재를 가지러 반대편 지붕으로 이동 중 밟고 있던 채광창이 파단되면서 ( H ≒ 16.3m ) 공장동 내부 철판비닥으로 추락 후 병원 이송 · 치료 중 사망한 재해임 |      |                    |

### 재 해 상 황 도

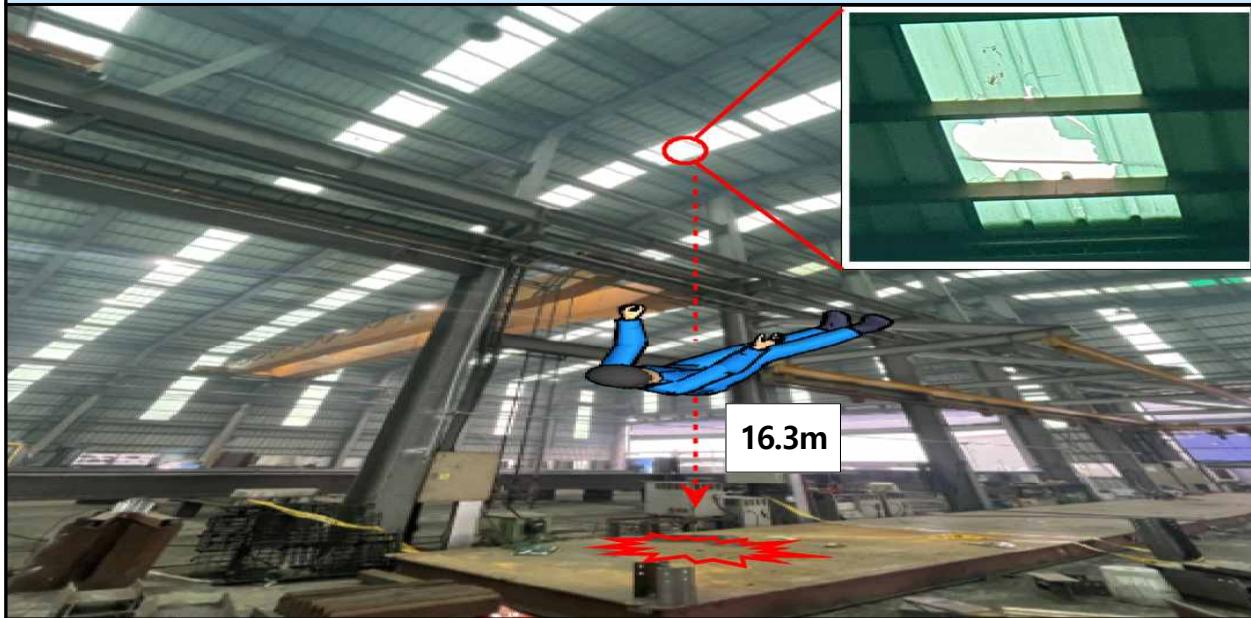

#### 안전대책

- 지붕 위에서 위험방지 조치 실시(안전보건규칙 제45조)
  - 지붕 상부에서 도장 작업을 하는 경우 추락위험을 방지할 수 있도록 채광창(skylight) 안전덮개, 폭 30cm 이상의 발판설치 및 안전대 부착설비를 설치하고 추락방호망을 설치후 작업을 실시하여야 함.
- 안전대의 부착설비 등 조치 실시(안전보건규칙 제44조)
  - 근로자가 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 지붕 상부에서 도장작업을 할 경우 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비 설치하도록 하여야 함.