
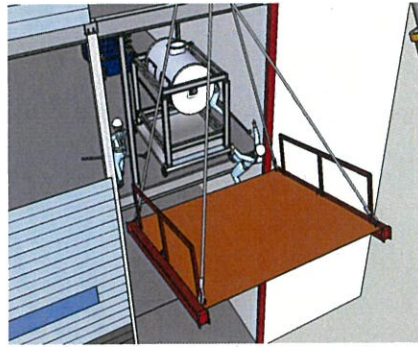


최근 건설현장 사망사고 사례



- 안전보건공단 충남지역본부 -

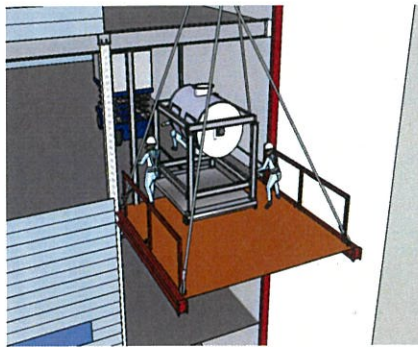

〈 서천군 소재 〉

- 2021.01.13(수) 11:54경 공장 3층 내로 기계(혼합기, 4톤) 운반 중 크레인에 매달아 슬래브에 밀착시킨 반입대가 결속로프 풀림으로 흔들리면서 반입대와 슬래브 사이로 떨어짐 (H≒13m)

- 【 예방대책 】
- ① 이동식 크레인으로 달아 올린 기계 반입대에 작업자 탑승 금지조치
 - ② 별도의 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용 등 추락방지조치

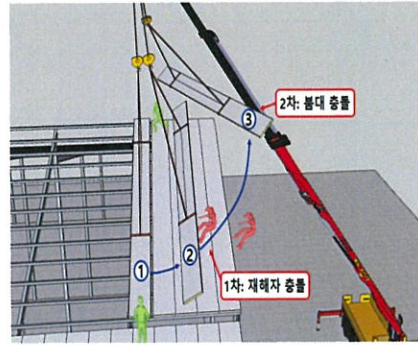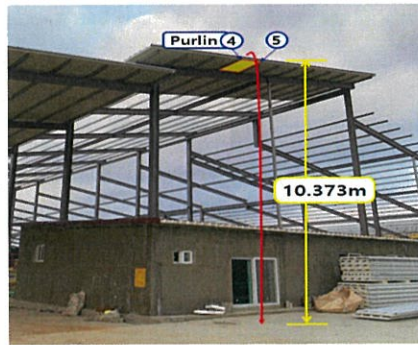

〈 예산군 소재 〉

- 2021.02.08(월) 12:03경 축사 지붕 시공을 위해 크레인 으로 패널 자재를 지붕으로 올려 설치하던 중 작업자가 돌풍으로 솟구친 패널에 맞은 후 지상바닥으로 떨어짐 (H≒10m)

- 【 예방대책 】
- ① 악천후 시 작업 중지, 유도로프 사용 등 자재 흔들림에 의한 위험방지조치
 - ② 방망, 안전대 부착설비 등 안전시설 설치, 안전모·안전대 지급 및 착용 조치



〈 천안시 동남구 소재 〉



- 2021.02.24(수) 14:55경 카고 크레인으로 전신주 설치 중 턴테이블 상의 스윙 포스트와 붐 하단 연결부 (힌지) 철판이 파손되면서 낙하한 붐에 맞음

- 【 예방대책 】
- ① 기계, 안전장치 등에 대한 검사 후 보수·보강 등 작업 전 점검 철저
 - ② 붐대 붕괴 낙하 위험장소 출입금지조치 등 관리감독 철저

※ 사고예방 Key Point : 안전난간 설치, 안전모·안전대 착용, 작업 전 점검 등 기본 안전기준 준수

최근 건설현장 사망사고 사례


- 안전보건공단 충남지역본부 -

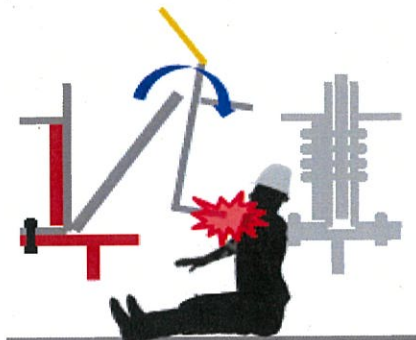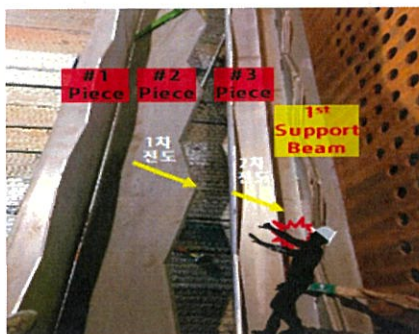

〈 서산시 소재 〉

- 2021.03.11(목) 08:40경 플랜트 현장 증류탑 내부에서 설비 받침부재인 Support Beam 설치를 위해 조립 중이던 부재가 연쇄적으로 전도 되면서 작업자 목 협착

- 【 예방대책 】
- ① 전도위험이 높은 부재 조립 시 매달거나 버팀대 설치 등 전도방지조치 철저
 - ② 전도 등의 위험이 없도록 안전한 작업방법이 포함된 작업계획서 작성 후 준수

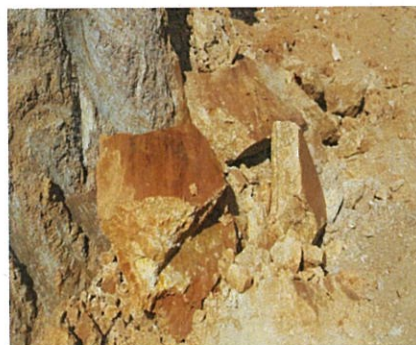

〈 서산시 소재 〉

- 2021.03.15(월) 14:20경 전원 주택단지 내 보강토 옹벽 시공 위치에서 살수 등의 보조 작업을 하던 재해자가 수직에 가까운 절토사면의 약 6.0m 높이에서 발생한 토석에 맞음

- 【 예방대책 】
- ① 굴착사면 기울기 기준 준수 또는 흙막이 지보공 설치 등 낙석방지조치
 - ② 토석 낙하 등의 위험장소 출입금지조치 철저



〈 홍성군 소재 〉

- 2021.03.20.(토) 09:40경 체육 센터 건립현장에서 항타기 반출을 위해 받침 설치 등의 조치 없이 리더 해체 중 연결부 볼트를 풀던 재해자가 불시 낙하한 리더 (L=6.0m, 2톤)에 맞음

- 【 예방대책 】
- ① 리더, 붐, 암 등의 조립·해체·수리·점검 작업 시 안전지시대 등 설치 철저
 - ② 리더 해체 등 중량물 취급 시 사전에 작업계획서 작성 후 준수하도록 관리감독

※ 사고예방 Key Point : 안전난간 설치, 안전모·안전대 착용, 작업 전 점검 등 기본 안전기준 준수